

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР

ГОМЕЛЬСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. М. КИРОВА



**ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**


7Д36

7Д37

Руководство по эксплуатации

7Д36-00.000.РЭ

7Д37-00.000.РЭ

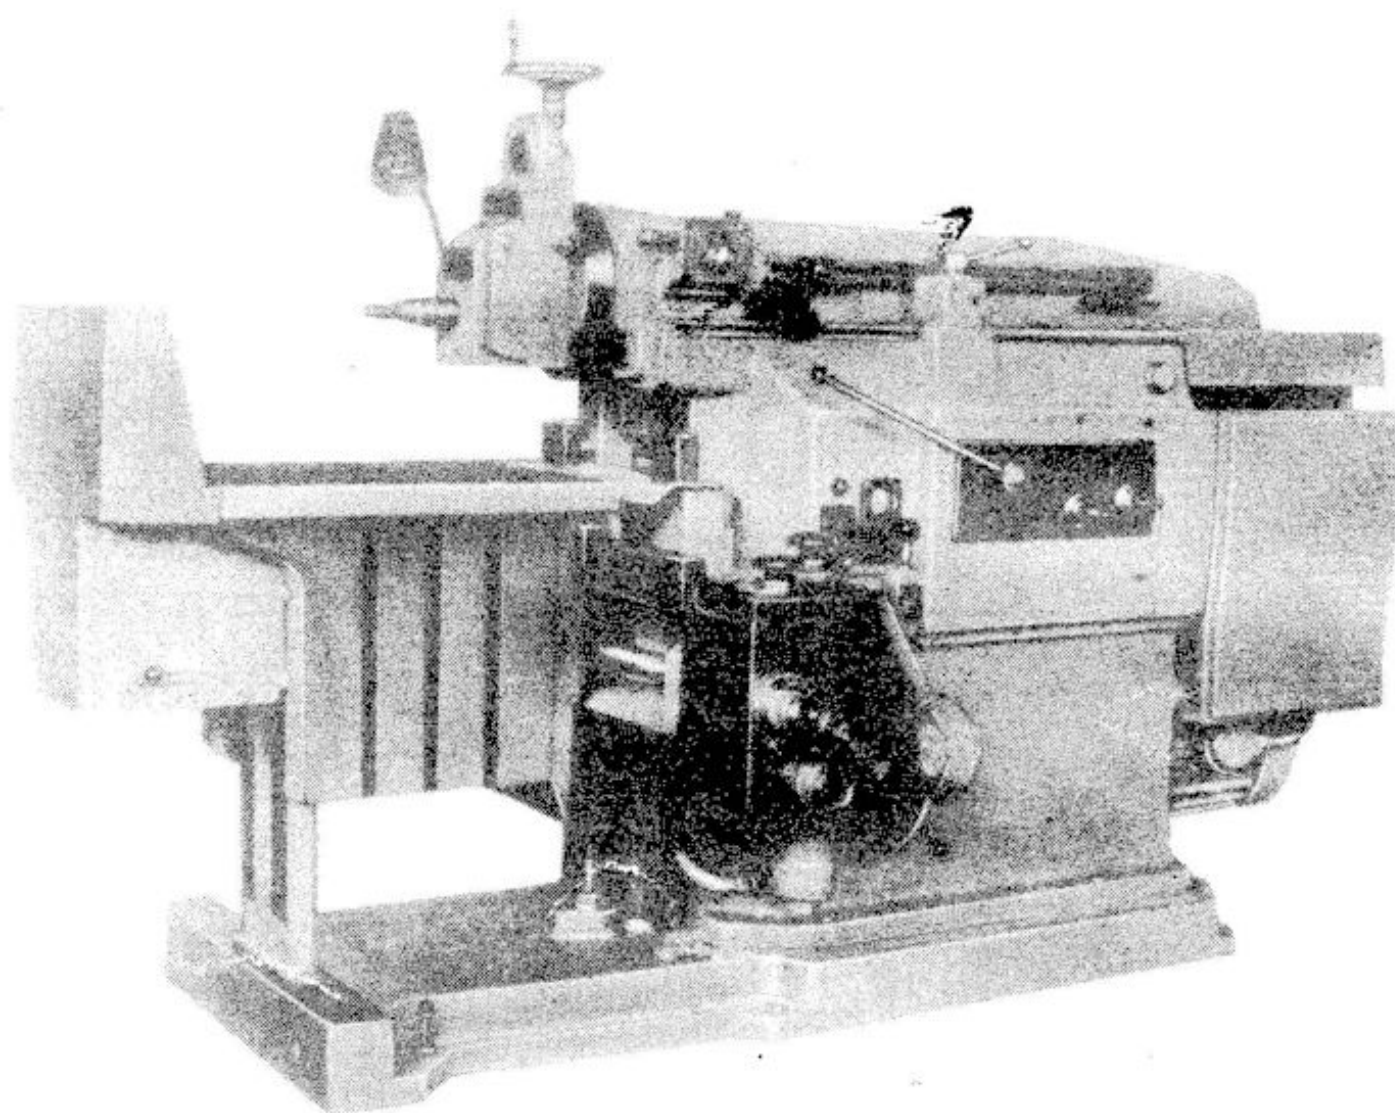

1.3. Устройство и работа станка и его основных частей

1.3.1. Общий вид станка с обозначением органов управления см. на рис. 2.

1.3.2. Перечень органов управления приведен в табл. 2.

Таблица 2

Позиция на рис. 2	Органы управления и их назначение
I	Рукоятка пуска и останова ползуна
2	Кнопка "Пуск"
3	Кнопка "Стоп"
4	Рукоятка бесступенчатого изменения скорости ползуна в пределах ступени
5	Рукоятка переключения ступеней скорости ползуна
6	Упоры переключения хода ползуна
7	Выключатель электромагнита откидывания резца
8	Автоматический выключатель для подключения станка к электросети
9	Выход вала под рукоятку ручного вертикального перемещения стола
10	Винт точного подпора стола
11	Гайка зажима стойки стола
12	Выход вала под рукоятку ручного горизонтального перемещения стола
13	Гайка настройки перемещения стола на заданную ширину строгания
14	Кнопка регулировки величины подачи стола
15	Гайки зажима траверсы
16	Рукоятка включения горизонтальных и вертикальных перемещений стола
17	Кнопка быстрых перемещений стола
18	Зажим салазок суппорта
19	Гайка зажима поворотной доски
20	Маховичок перемещения суппорта
21	Квадрат зажима поворотной части суппорта
22	Кнопка включения механической подачи суппорта
23	Кнопка установки величины подачи суппорта
24	Регулируемый упор механизма механической подачи суппорта
25	Рукоятка ручного переключения хода ползуна
26	Выключатель местного освещения

1.3.3. Перечень графических символов, указываемых на табличках, приведен в табл. 3.

Таблица 3

Позиция на рис. 2	Символ	Наименование
27		Залив масла