

РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ
СТАНОК

МОДЕЛЬ 1М65

Руководство по обслуживанию и уходу

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПРОПАГАНДЫ

РЯЗАНЬ – 1972

Рекомендации по стакну: не отражают
изначальный конструктивный принцип и стакна,
предполагающий определенные виды обработки
и заложенные рациональные методы.

I. НАЧАЛОЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАКНА

Технологический гидравлический стакн модели 1М66 (рис. 1) предназначен для обработки верхней и нижней частей с боковой стороны различного рода избыточных отливок и спиральных колец.

На стакне могут выполняться такие разнообразные операции работы:
вертикальная точка поверхности, а также параллельная поверхность, параллельные и пересекающиеся линии.

Максимальный вес изделия, обрабатываемого на стакне, не должен превышать 10 т.

Технические характеристики стакна:

Найбольший диаметр изделия, обрабатываемой в один прием, мм	450
нас пропорции	1:100
нас подъемной винты	1:100
Найбольший диаметр обрабатываемой детали, не затянутой болтами от верхней пластины, мм	300
Размер наибольшего передней бабки по ОГД	21-150
Насечка на передней пластике приводов коленчатого	24
Диаметр коллекторского отверстия в коленчатом валу	150
Продолжительность приводов коленчатого, минут	3-600
Продолжительность работы, минут	0,00-1,42
потребление	0,0224-0,08
рабочие режимы	0,0233-0,08
Продолжительность работы резцов	
изогнутых, мин	1-90
прямолинейных, колонковых	14-1,29
под углом, конуса	0,5-0,24
изогнутых, конуса	0,0-0
Несимметричное проектирование кулачков, миллиметры	
приводов	0
изогнутых и различных головок	0
Найбольший вес обрабатываемой детали, кг	10000-10000
Цилиндрическая приводы, мин	12
Габаритные размеры, мм	
длина	11300
ширина	2500
высота	1770
Масса, кг	17700

Показаны материалы изделий стакна
обращенных на верху. Рисунок, II.
стакна гидравлический.

II. РАСПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Распаковку начинать с разборки верха ящика. Транспортировку станка в распакованном виде надо производить согласно схеме, приведенной на рис. 2. При транспортировке необходимо следить за тем, чтобы канатом не были повреждены выступающие части станка и обработанные поверхности, для чего в соответствующих местах следует подкладывать деревянные бруски размером 80 X 100 X 500 мм.

Чальщик! Строго соблюдай схему зачаливания и инструкцию по технике безопасности.

Диаметр стальных штанг для подъема станка должен быть не менее $d = 100$ мм (РМЦ-8000).

Материал штанг сталь 10 ГОСТ 1050-60 или сталь ст 2-3 ГОСТ 380-71

Длина штанг не менее: $L = 1100$ Q = 6300 для 165X8000

Вылет штанги до точки захвата не более $l = 160$

Диаметр стального каната не менее $dk = 29$ мм

Длина ветви стропа «A» не менее $L1 = 6100$ мм

Длина ветви стропа «Б» не менее $L1 = 6900$ мм

III. ФУНДАМЕНТ СТАНКА, МОНТАЖ, УСТАНОВКА

Указания по установке станка

Точность работы станка в значительной мере зависит от правильной его установки (монтажа). Станок устанавливается на бетонный фундамент и укрепляется фундаментными болтами. Глубина заложения фундамента устанавливается в зависимости от грунта. Фундаментные болты к станку не прилагаются.

Выверку станины следует производить по уровням с помощью клиньев. Схема установки уровней и требуемая точность приведены в проверках № 1 и 2 акта приемки станка.

После выверки станка по уровням следует произвести проверку № 9 согласно акту приемки станка.

После выверки станка фундаментные болты заливаются цементным раствором. Когда раствор затвердеет, следует затянуть гайки фундаментных болтов, проверяя положение станка по уровню. Затяжка болтов должна производиться равномерно и плавно. Затем подливают цементный раствор под корыто вокруг станка и производят отделку цоколей (рис. 3 и 4).

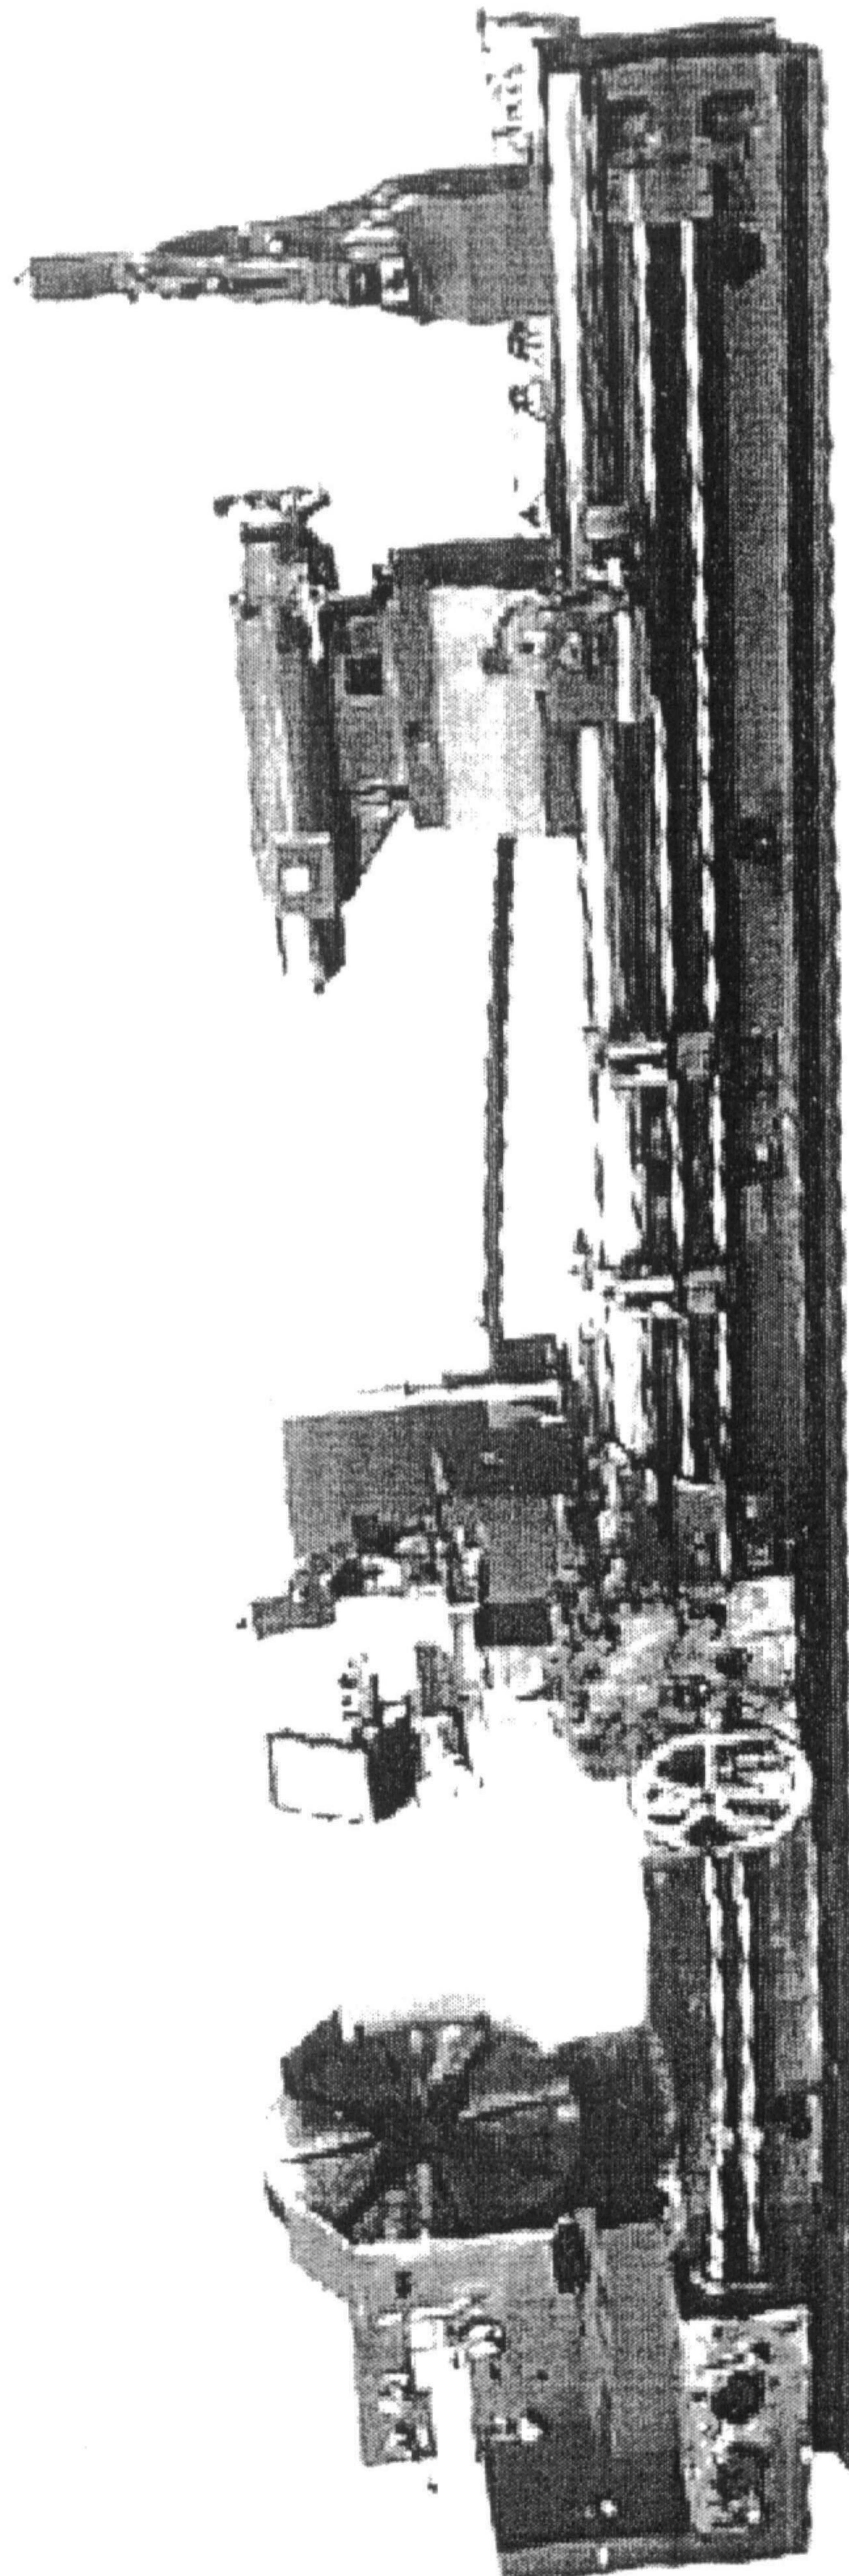


Рис. 1 Универсальный токарно-винторезный станок модели 1М65