

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

РУКОВОДСТВО
по эксплуатации и обслуживанию
универсально-фрезерных станков
моделей 6В75 и 6В75П

1962 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Назначение станка	3
Основные данные	3
Фотография станка	6
Разрез станка	7
Основные размеры и посадочные места	8
Спецификация рукояток управления	9
Схема управления и смазки	10
Механика станка	12
Механизм главного движения	12
Механизм подач	13
Кинематическая схема	14
Спецификация зубчатых и червичных колес, червяков, винтов и гаек	15
Описание кинематической схемы	16
Транспортировка, распаковка и установка станка	17
Подготовка к первоначальному пуску и пуск стапка	20
Описание отдельных узлов и принадлежностей станка	20
Станина	20
Суппорт	21
Горизонтальный шпиндель	21
Вертикальный шпиндель	21
Угловой универсальный стол	22
Круглый стол	22
Тиски параллельные	23
Делительная головка	23
Различные положения углового универсального стола и делительной головки	28
Электрооборудование	29
Общие сведения	29
Описание электрической схемы станка	29
Эксплуатация электрооборудования	29
Принципиальная электросхема	30
Монтажная электросхема	31
Спецификация электрооборудования	32
Карта смазки станка	33
Спецификация подшипников качения	35
Спецификация принадлежностей и инструмента, прилагаемых к станку	36
Спецификации прилагаемых чертежей	38
Прилагаемые чертежи	39—44

1. НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА

Станок в основном предназначен для чистовых фрезерных работ, а также позволяет производить расточные работы. Особо пригоден в инструментальных цехах.

II. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СТАНКА

1. Рабочая площадь вертикального стола, в мм	550×195
2. Рабочая площадь съемного углового стола, в мм	630×200
3. Наибольшее расстояние от вертикальной рабочей плоскости основного стола до торца шпинделья	105
до вертикальных направляющих	128
4. Расстояние от оси шпинделья до съемного углового стола, в мм:	
наименьшее	70
наибольшее	360
5. Наибольшее расстояние от торца шпинделья до подшипника подвески, в мм	190
6. Наибольшее перемещение стола, в мм:	
продольное	250
вертикальное	290
7. Перемещение стола на 1 деление лимба, в мм	
продольное	0,025
вертикальное	0,025
8. Перемещение стола на 1 оборот лимба, в мм:	
продольное	5
вертикальное	2,5
9. Наибольшее перемещение шпинделья в горизонтальной плоскости, в мм	150
10. Перемещение шпинделья на 1 деление лимба, в мм	0,025
11. Перемещение шпинделья на 1 оборот лимба, в мм	4
12. Конус в шпинделе станка	Морзе № 4
13. Число оборотов шпинделья, об/мин	95—1650
14. Электродвигатель привода станка:	
мощность, квт	1,7
число оборотов, об/мин	1420
напряжение в вольтах	380

15. Производительность насоса охлаждения, литров/мин	22
16. Габариты станка (длина, ширина, высота), в мм	1150×1100× ×1600
17. Вес станка с принадлежностями без упаковки, в кг	855

Вертикальный шпиндель

1. Расстояние от торца шпинделя до углового стола, в мм:	
наименьшее	22
наибольшее	312
2. Расстояние от оси шпинделя до торца шпинделя горизонтальной бабки, в мм:	
наименьшее	100
3. Наибольший угол поворота в вертикальной плоско- сти в обе стороны, в градусах	45
4. Наибольшее перемещение гильзы, в мм	60
5. Конус в шпинделе	Морзе № 4
6. Число оборотов, об/мин	110—1860

Круглый стол

1. Диаметр стола, в мм	250
2. Высота стола, в мм	105
3. Диаметр центрирующего отверстия, в мм	40
4. Передаточное число червячной передачи	180
5. Число заходов червяка	1
6. Шкала стола, в градусах	360
7. Цена деления шкалы стола, в градусах	1
8. Цена деления шкалы лимба, в мин	1
9. Цена деления нониуса, в сек.	5
10. Конус в столе	Морзе № 4

Угловой универсальный стол

1. Рабочая площадь стола, в мм	500×200
2. Угол поворота в горизонтальной плоскости в обе сто- роны, в град.	30
3. Угол поворота в вертикальной плоскости в обе сто- роны, в град.	45
4. Угол поворота к станку, в град.	30
5. Угол поворота от станка, в град.	30

Делительная головка

1. Наибольшее расстояние от конца шпинделя до цен- тра задней бабки, в мм	190
--	-----

2. Высота центров, в мм	96
3. Угол поворота головки, в град.	
а) вокруг вертикальной оси	90 40
б) к станку	15 4
в) от станка.	7
4. Передаточное число червячной передачи	1:40
5. Делительные диски для косвенного деления	3
6. Делительный диск для непосредственного деления	Постоян. с 12 гнездами
7. Шкала поворота шпинделя, в град.	360
8. Цена деления шкалы шпинделя, в град.	1
9. Конус в шпинделе головки	Морзе № 4
10. Патрон 3-кулачковый Ø 130, в шт.	1

Тиски параллельные

1. Высота тисков, в мм	140
2. Ширина губок, в мм	150
3. Наибольший расход губок, в мм	90
4. Угол поворота, в град.	360
5. Цена деления шкалы, в град.	1

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАНКЕ И ДАТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА